

## Instruction Manual 取扱説明書

Parts No. 584-0H8-1000:Red 584-0H8-2000:Blue 584-0H8-5000:Slate Gray 584-0H8-6000:Gold

# Rear Stand Bracket Set High Line M8

Set contents to	ット内容
-----------------	------

No.	Parts No.	Description 品名	Qty.
1	584-0H8-X010	Aluminum Bracket	2
2	584-0H8-0020	Bracket (POM)	2
3	800-298-5035	Low Head bolt M8 × 35mm	2

When ordering spare parts, replace "X" in the Part number to the color number below.

Color number "X":1=Red,2=Blue,5=Slate Gray,6=Gold 交換部品購入の際は、上記の品番(Xは希望の色番号)で ご注文ください。

色番号X:1=レッド、2=ブルー、5=スレートグレー、6=ゴールド

### Usage notes 使用上のご注意

- Be sure to read this manual carefully before starting the installation.
- Yoshimura Japan will not bear any responsibility for any losses caused by improper use or installation of this product.
- This manual must be retained until the product is scrapped.
- ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。
- 本製品の誤った使用や取り付けによって生じた損害については当社は一切その責任を負いません。
- この取扱説明書は、本製品が破棄されるまで確実に保管してください。

#### Safety precautions 安全上のご注意



#### Indicates potential hazards that may cause serious accident WARNING 警告 反すると重大な事故の原因になります

- Be sure to install products with appropriate qualifications and knowledge.
- For installation and inspection, follow the instructions as described in the instruction manual or service manual. Incorrect installation and inspection may lead to accidents during driving.
- Tighten bolts and nuts with specified torque according to service manual. Tightening defects may cause parts to drop off or cause damage.
- If abnormal noise or dropout of parts occurs during driving, stop the vehicle immediately in a safe place and stop running.
- 製品の取り付けは適切な資格、知識を有する人が行ってください。
- 取り付けや点検は取扱説明書またはサービスマニュアルに記載の方法、要領に従ってください。
- ボルトやナットはサービスマニュアルに従い規定トルクで締め付けをしてください。
- 走行中に異音や部品の脱落などが発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止してください。



#### CAUTION 注意

Indicates potential hazards that may cause injury or product damage. 反すると傷害や製品損傷の原因になります。

- When installing the product, be sure that the engine is cold. It may cause burns.
- When installing the product, please stabilize the vehicle sufficiently in a flat place.
- When installing the product, wear a glove and pay attention to the edge part of the product.
- 製品の取り付けは、必ずエンジン・マフラーの冷間時に行ってください。
- 製品の取り付けは、平坦な場所で車両を十分に安定させて行ってください。
- 製品の取り付けは、グローブなどを着用し、製品のエッジ部に注意して行ってください。

#### Installation 取付け方法

Insert ①and ② into ③ as figure shows.


Apply thread lock (low strength) on 3 and screw it on both side of swing arm.

Tighten bolts with torque:13 N ⋅ m (1.3kgf • m)

図のような向きで車体に取り付けます。

ねじには、ネジロック剤(低強度)を塗布してください。

締め付けトルク:13N·m (1.3kgf·m)

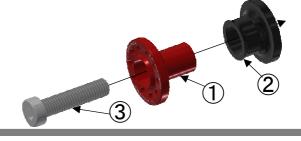

#### Notes 注意事項

If Bracket (POM) interferes with the swing arm, it does not roll when catching the rear stand. Use outer diameter 15mm spacer for smooth mounting. If it is required to use a spacer higher than 8mm, use low head bolt of enough length to mount safely. Optional longer low head bolts are available from Yoshimura Japan official distributors.

ブラケット単品(POM)が、スイングアーム等に干渉すると、カラーが回転しない為傷が付きやすくなります。必要に応じて外径15mm以上のスペー サーを使用してください。長さ8mm以上のスペーサーを使用する際は、車種に合わせた長いボルトを別途準備する必要があります。本製品は低頭 ボルトを使用しています。長さ違いのボルトをお求めの際は、下記連絡先にご連絡ください。

If any failure was found, please stop installing and using, notify Yoshimura Japan through the selling dealer. Please note that Yoshimura Japan do not take any responsibility or liability for any damage or loss caused through using this product.

製品に不具合のある場合は取り付け及び使用を中止し、(株)ヨシムラジャパンまでご相談ください。 尚、本製品の使用に起因する損害については当社はその責任を一切負いません。

Yoshimura Japan Co., Ltd.

6748 Nakatsu, Aikawa-machi, Aiko-gun, Kanagawa-pref. 243-0303 Japan

(株)ヨシムラジャパン

〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6748 TEL: 0570-00-1954

http://www.yoshimura-jp.com

Rear Stand Bracket Set High Line M8 190107 KN 1/1