

## STEP KIT "X-TREAD" / SV650/X

[ Parts No. 559-169-V000 ]

## Applicable model 適応車種

SUZUKI

"SV650" VP55B (16-21)

VP55E (22-)

"SV650X" VP55B (18-21)

VP55E (22-)

## Specifications 仕様

- 5ポジション可変
  - 正チェンジ仕様
- ポジション詳細(STD比)

Position 1(推奨)	42.5mm BACK	40mm UP
Position 2	42.5mm BACK	52mm UP
Position 3	54.5mm BACK	40mm UP
Position 4	54.5mm BACK	52mm UP
Position 5	54.5mm BACK	64mm UP

## Usage notes 使用上のご注意

- ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。
- 本製品の誤った使用や取り付けによって生じた損害については当社は一切その責任を負いません。
- 本取扱説明書は、本製品が破棄されるまで確実に保管してください。
- 本ステップ取り付けによりサイドスタンド、スイングアーム等が近い、もしくは干渉する場合があります。他部品との干渉及びサイドスタンドの操作には十分注意してください。また、サイドスタンド出し入れ方法の変更を強いられる場合もあります。本製品取り付け後は必ず操作の確認を行ってください。(一部車種にはサイドスタンドの加工が必要な場合があります)

## Safety precautions 安全上のご注意

**⚠ WARNING 警告** Indicates potential hazards that may cause serious accident.  
反すると重大な事故の原因になります。

- 製品の取り付けは適切な資格、知識を有する人が行ってください。
- 取り付けや点検は取扱説明書またはサービスマニュアルに記載の方法、要領に従ってください。
- ボルトやナットはサービスマニュアルに従い規定トルクで締め付けをしてください。
- 走行中に異音や部品の脱落などが発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止してください。

## アルミ製品について


- 本製品に使われているアルミ製品の着色はアルマイト処理にて行っています。アルマイト処理とはアルミ表面に酸化皮膜を形成し、着色するものです。
  - アルミ自身の表面がアルマイトの皮膜に変化するため、メッキやコーティングや塗装といった剥がれるような皮膜ではありません。しかし、アルマイト層の厚みは5~25μm(0.005~0.025mm)程度のため、柔らかいものとでも接触し摩耗することによりシルバーのアルミ地が現れます、機能に影響はありません。
  - 特にステップバー、ヒールガード類などは使用開始直後より摩耗が始まります。
  - 着色アルマイトは塗装ではなく、繊細な調色が困難であるため、製品・リペアパーツ・アルミ材質違いにより色の誤差があります。
  - 紫外線、薬品、洗剤、熱などの要因により脱色、変色、退色、ヒビ割れすることがあります。
  - アルマイト処理の特性上、着色の欠け(電極接点部分)が生じる場合があります。
- 以上についてはアルマイトの性質上避けられないため、クレーム・保証の対象になりませんので予めご了承ください。

## Set contents セット内容

※印の部品の購入はオンライン登録が必要です。


No.	Part No.	Description 品名	Q'ty
1	559-50A-V110	ヒールプレート TYPE-2 LH (QRコード付き)※	1
2	559-169-V210	ヒールプレート TYPE-4 RH※	1
3	V-004-SP136YGL	ステッププレートL※	1
4	V-004-SP136YGR	ステッププレートR※	1
5	V-004-MS145YG	マスターべース※	1
6	V-004-CP020YG	シフトペダル80-90※	1
7	V-004-BP165YGc	ブレーキペダルBP165-30※	1
8	V-004-CR180BK	シフトロッド180	1
9	V-R04-FP101YG	ステップバー-ロックタイプ※	2
10	V-004-FP002	ステップバー-エンド	2
11	V-004-FP003BK	ペダルバー-AL	1
12	V-004-FP003LBK	ペダルバー-ロングAL	1
13	V-004-FP004	ペダルラバー	1
14	V-004-FP004L	ペダルバー-ロング	1
15	V-KL051206BK	スペーサーカラー12×6・t5	1
16	V-KL191506	スペーサーカラー15×6・t19	1
17	V-KL122008	スペーサーカラー20×8・t12	2
18	V-KL162008	スペーサーカラー20×8・t16	2
19	V-KL122408YG	ペースカラーバー12※	2
20	V-004-SK0801BK	ステップカラーφ20t7.5-M8	1
21	V-SH005-015	キャップボルトM5×15	1
22	V-SH005-040	キャップボルトM5×40	1
23	V-SH006-022	キャップボルトM6×22	1

No.	Part No.	Description 品名	Q'ty
24	V-SH006-045	キャップボルトM6×45	1
25	V-SH008-030	キャップボルトM8×30	4
26	V-LH006-020	ローヘッドキャップボルトM6×20	1
27	V-LH006-030	ローヘッドキャップボルトM6×30	1
28	V-BH006-010	ボタンキャップボルトM6×10	2
29	V-BH006-025	ボタンキャップボルトM6×25	2
30	V-BH008-025	ボタンキャップボルトM8×25	1
31	V-BH008-035	ボタンキャップボルトM8×35	1
32	V-FH006-010	皿キャップボルトM6×10	2
33	V-BT005-006	六角ボルトM5×6	1
34	V-SD006-045	RネジM6×45	1
35	V-SB08045	スタッドボルトM8×45	2
36	V-NT005	ナットM5	2
37	V-NT006S	薄型ナットM6	2
38	V-NT006SL	薄型LナットM6	1
39	V-NTL0061	ロックナットM6	1
40	V-NTFS008	フランジナットM8 セレト	2
41	V-004-LE002	ロッドエンドM6 L ♂	1
42	V-004-LE005	ロッドエンドM8 R ♀	1
43	V-007-BS011	PULLスイッチステーφ16	1
44	V-007-BS013	スプリングφ8-35	1
45	V-WS006	スペーサーワッシャーM6	1
46	V-BH006-010	ボタンキャップボルトM6×10	1
47	V-005-UM60625BK	ユニバーサルステーL25	1

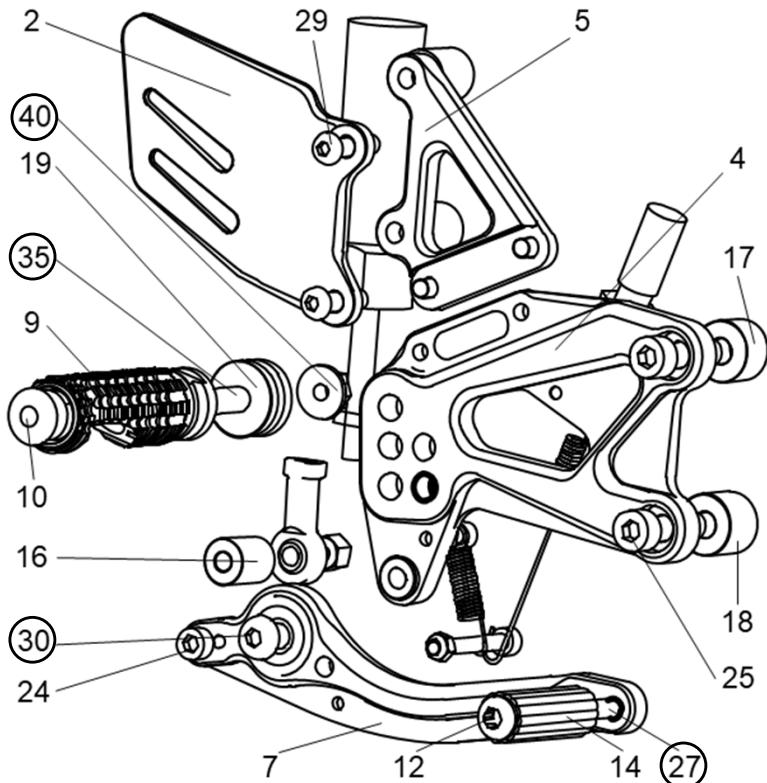

Torque list

	M5	M6	M8	M10
	5.0	10.0	22.0	34.0

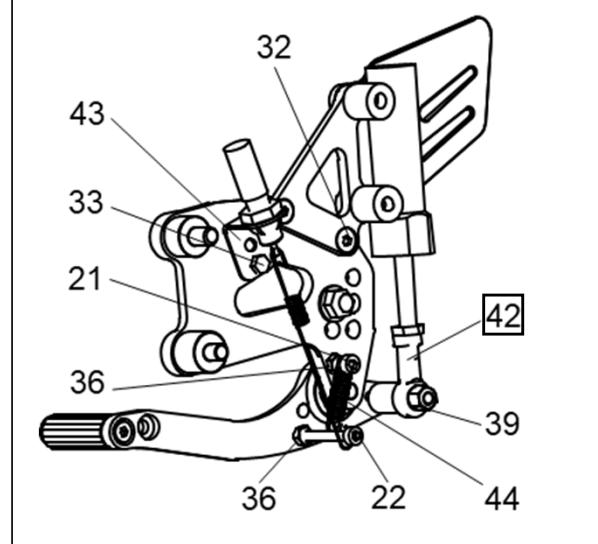

- : ネジ緩み止め剤使用  
Apply thread locking fluid  
; No.23,26,27,30,31,35 and 40
- : 要給油  
Apply grease; No.41,42

- ① サービスマニュアルを参照しSTDステップを取り外し、分解図とトルク表を参照し本製品を取り付けます。このとき、怪我防止のためステップバー(9)を養生し作業してください。

② ステップバー、ペダル、ペダルバーを好みの位置に合わせます。ヨシムラ推奨取り付けポジションは分解図の太線の位置です。

③ ブレーキランプスイッチはスイッチステー(43)にはめ、ペダル側のボルト(22)に引っ掛けしてください。

④ ブレーキスイッチの調整を行い、ブレーキランプの点灯を確認してください。

⑤ マスターシリンダーの突起部(バンジョーハーネスの回り止め)とヒールプレートが干渉する場合は突起部を削ってください。

⑥ 各部の静止時・可動時の干渉が無いこと、操作の不具合が無いことを確認し規定トルクで増締めしてください。

⑦ 完成後、及び走行前には必ず点検・増締め・調整してください。

① Follow Genuine Service Manual to remove stock rear sets and attach X-TREAD.

Tighten bolts and nuts according to the diagram and torque list.

② Set position of foot pegs and levers.

Recommended positions are marked with bold circles on the diagram.


③ Hook brake light switch on Cap Bolt M5x40 (22) after connecting the other end to Pull Switch Bracket (43).

④ Adjust the stock brake switch and confirm brake lights turn on.

⑤ If the master cylinder interferes with the heel plate, grind off the master cylinder where touches with the heel plate.

⑥ Check clearances between rear sets and other components, and all moving parts work correctly.

⑦ Retighten all the bolts before and after riding.

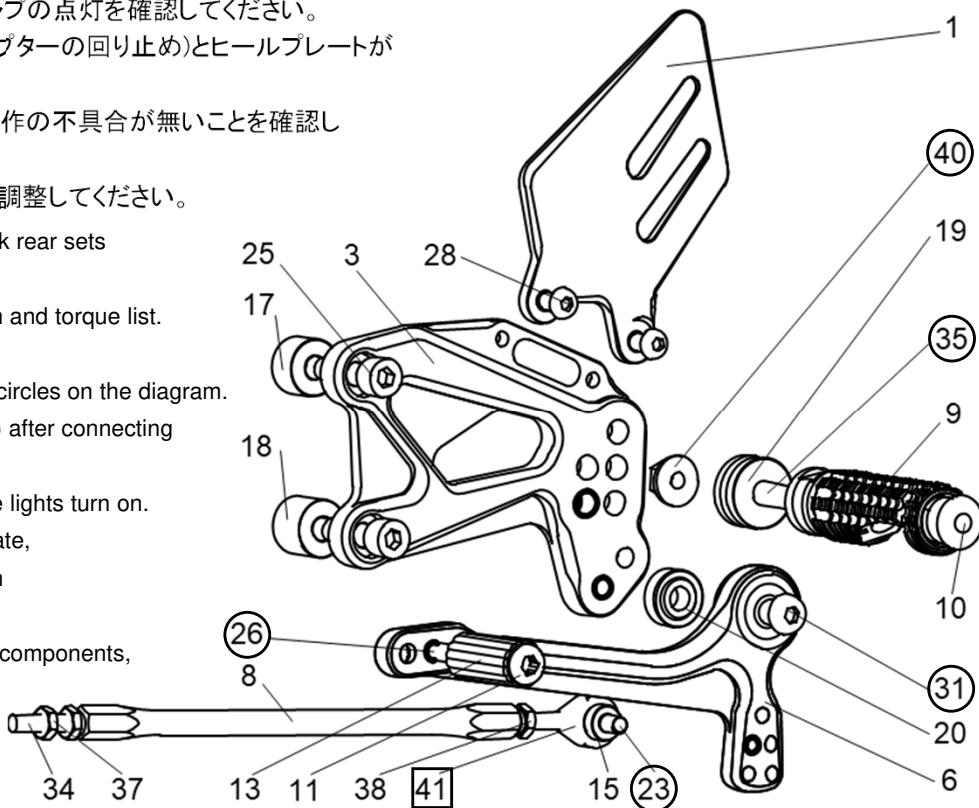

If any failure was found, please stop installing and using, notify Yoshimura Japan through the selling dealer. Please note that Yoshimura Japan do not take any responsibility or liability for any damage or loss caused through using this product.

Yoshimura Japan Co.,Ltd.  
6748 Nakatsu, Aikawa-machi, Aiko-gun,  
Kanagawa-pref. 243-0303 Japan  
(株)ヨシムラジャパン

〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6748

お問い合わせ:

<https://www.yoshimura-jp.com/contact/inquiry>

製品に不具合のある場合は取り付け及び使用を中止し、(株)ヨシムラジャパンまでご相談ください。  
尚、本製品の使用に起因する損害については当社はその責任を一切負いません。

