

YAMAHA XSR125 機械曲ストレート762サイクロン 政府認証


取扱説明書

- 作業に入る前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。
- 作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。
- 本書は製品を廃棄するまで確実に保管して下さい。

- ▲危険** 怠ると怪我につながる注意事項を示してあります。
- ▲注意** 怠ると部品の損傷等につながる注意事項を示してあります。
- 参考** スムーズに作業を進める上でのポイントや参考となる事項を示してあります。

1. 適応車種及び諸元表

車名	YAMAHA XSR125
車両型式	8BJ-RE46J
エンジン型式	E34LE
認証番号	JMCA1024001256
サイクロン型式	Y36CSST11
素材	SUS304
品番	ストレートマフラー : 110A-36C-6660
重量	純正マフラー : 5.0 kg ストレートマフラー : 3.4 kg

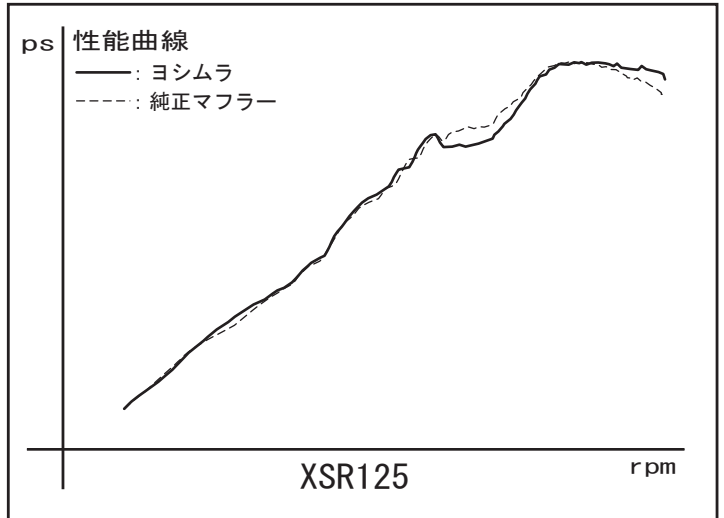


2. セット内容

触媒	オイル交換	オイルフィルター交換	センタースタンド	ガスケット	カウル加工	サイレンサーリメイク	再塗装サービス
有	可能	可能	無	純正品	無	不可能	可能

ロットナンバー/サイクロン型式/シリアルナンバーは、この部分にレーザーマーキングされています。



本製品の取り付けには、別途純正エキゾーストガスケットが必要になります。

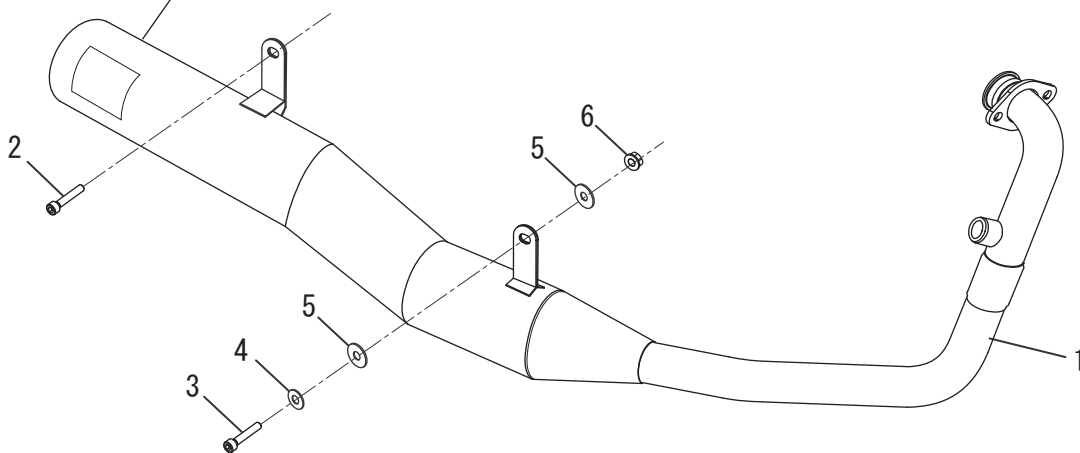

NO.	品名	数	品番
1	マフラーASSY	1	140-36C-6660
2	キャップボルトM8×4.5 (黒)	1	800-708-5045
3	キャップボルトM8×4.5	1	800-208-5045
4	平ワッシャM8×1.6	1	812-108-1612
5	平ワッシャM8×2.6	2	812-108-2600
6	フランジナットM8	1	823-008-1250

3. 取付方法

⚠注意 ※作業時は部品を損傷しないよう注意して作業を行なって下さい。
※ボルト、ナット締め付けの際は必ず規定トルクを守って下さい。
ボルト、ナットの脱落・製品の破損の原因になります。

1. セット内容を確認して下さい。

2. メーカー発行のサービスマニュアルを参照し、アンダーカウル、純正マフラーO₂センサーのカプラーを外して下さい。
次に、フレーム等を損傷しないように注意しながら純正マフラーを車両から取り外して下さい。外した純正ボルト、ナットは、マフラー取り付け時使用します。
(FIG. 1 参照)

3. 右側ステップを留めている下側のボルトを外して下さい。
(FIG. 2 参照)

4. 純正マフラーからO₂センサーを外し、①マフラーASSYのセンサーボスに規定トルクで締め付けて下さい。(FIG. 3 参照)

⚠注意 規定トルク O₂センサー : 25 Nm

5. エンジンの排気ポート部に取り付けられているエキゾーストガスケットを新品に交換し、①マフラーASSYをエンジンに取り付けて純正ナットで仮締めして下さい。
(FIG. 4, 5 参照)

⚠注意 必ずメーカー純正のガスケットを使用して下さい。



FIG. 1

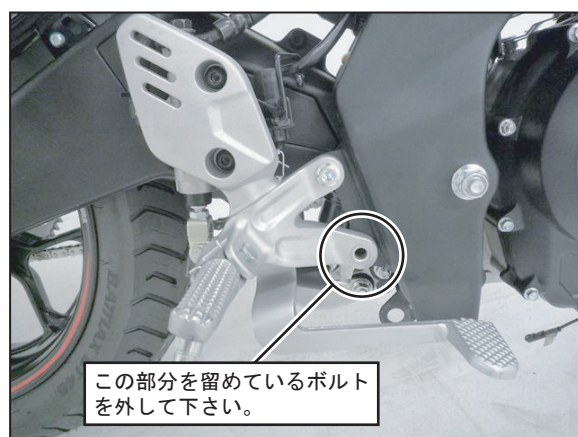


FIG. 2

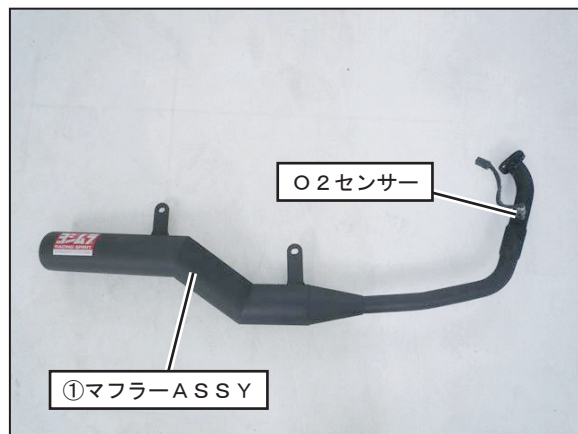


FIG. 3



FIG. 4

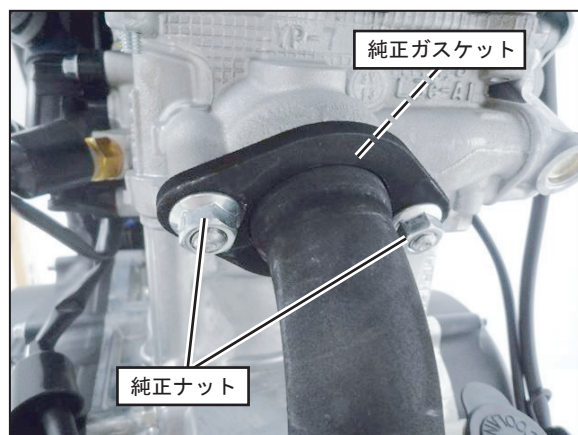


FIG. 5

6. ①マフラーASSY前側のステーを手順3でボルトを外した右側ステップの穴に合わせ、③キャップボルトM8×45、④平ワッシャM8×16、⑤平ワッシャM8×26を取り付け規定トルクで締め付けて下さい。
次に、ステー裏側から⑤平ワッシャM8×26、⑥フランジナットM8を仮締めして下さい。
(FIG. 6, 7 参照)

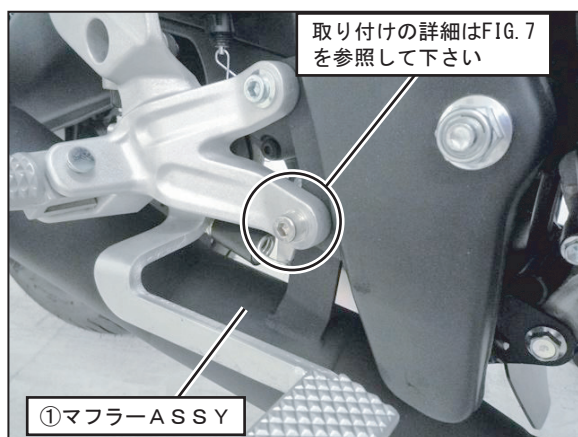


FIG. 6

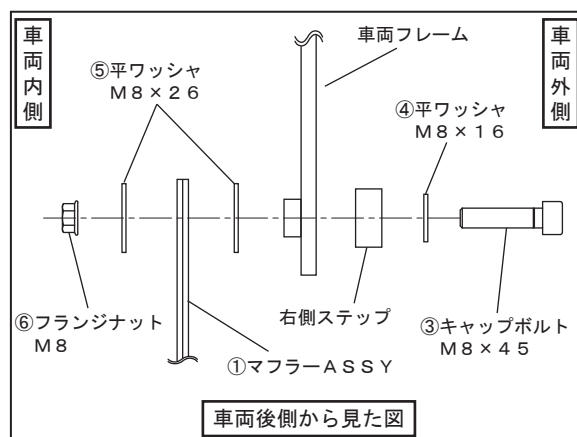


FIG. 7

7. ①マフラーASSYの後側ステーを②キャップボルトM8×45 (黒)、純正ワッシャ、純正ナットを使用して車両のタンデムステップに仮締めして下さい。(FIG. 8, 9 参照)

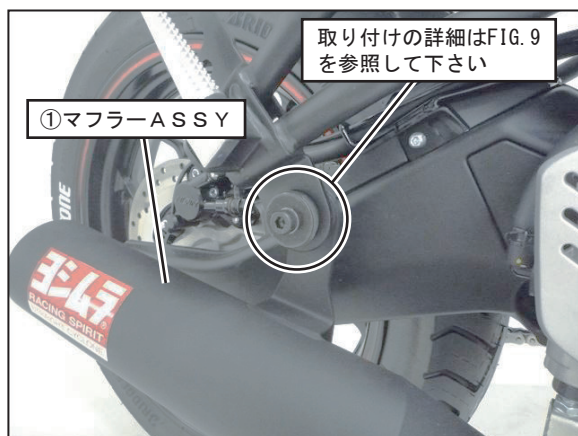


FIG. 8

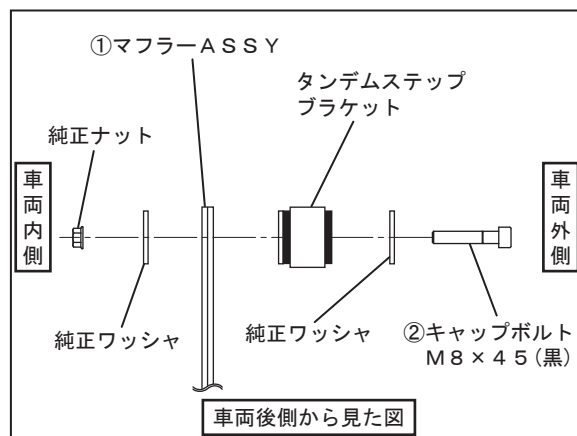


FIG. 9

8. マフラーと車両各部とのクリアランスを確認し、仮締めしたマフラーASSY各部を前から順に規定トルクで締め付けて下さい。(FIG. 10 参照)

⚠注意	規定トルク	排気ポート部	: 15 Nm
		マフラー前側ステー	: 23 Nm
		マフラー後側ステー	: 23 Nm



FIG. 10

9. マフラーと車両各部とのクリアランスがエンジンに対して5mm以上、その他部位(カウル、スイングアーム、ゴムホース等)に対して8mm以上確保できていることを確認して下さい。クリアランスが確保できない場合はマフラーのボルト・ナットを緩め、再度位置を調整して下さい。

⚠危険 位置調整を行ってもクリアランスが確保できない場合は取り付けを中止し、ヨシムラジャパンのお問い合わせ窓口までご連絡下さい。
十分なクリアランスを確保していないまま使用すると、車両やマフラーの破損等の重大なトラブルに繋がる恐れがありますので決して使用しないで下さい。
上記を無視して使用した場合に発生した不具合(事故、車両や製品の破損等)は保証の対象外となります。

10. O2センサーのカプラーを車両のカプラーに取り付け、コードを車両のステーに留めて下さい。
(FIG. 11参照)

11. 中性洗剤、ウエス等でマフラー全体を良く脱脂して下さい。指紋などが付着したままエンジンを始動すると、色ムラとなって残ってしまうことがあります。

⚠注意 パーツクリーナー等の薬品を使用すると、塗装の溶け・剥がれの原因となりますのでご使用にならないで下さい。
尚、洗剤により塗装面を痛めるものがございますので、ご注意ください。

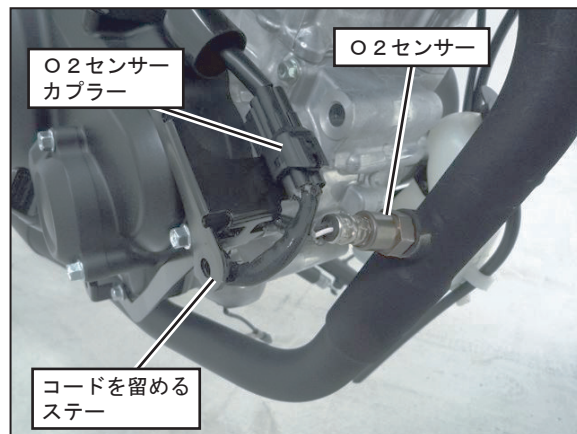


FIG. 11

12. 手順2で外したカウルを元に戻して下さい。カウル装着後、カウルとマフラーが干渉していないことを確認して下さい。
13. 暖気運転を行ない、排気漏れが無いことを確認し、エンジンが完全に冷えてから各ボルトの増し締めを行なって下さい。





YAMAHA XSR125 機械曲ストレート762サイクロン 政府認証

YAMAHA XSR125 機械曲ストレート762サイクロン 政府認証 排気ガス、騒音データ表

○排ガス測定結果表



アイドリングモード測定

	ヨシムラ	規制値
一酸化炭素CO(%)	0.24	0.50
炭化水素HC(ppm)	180	1600

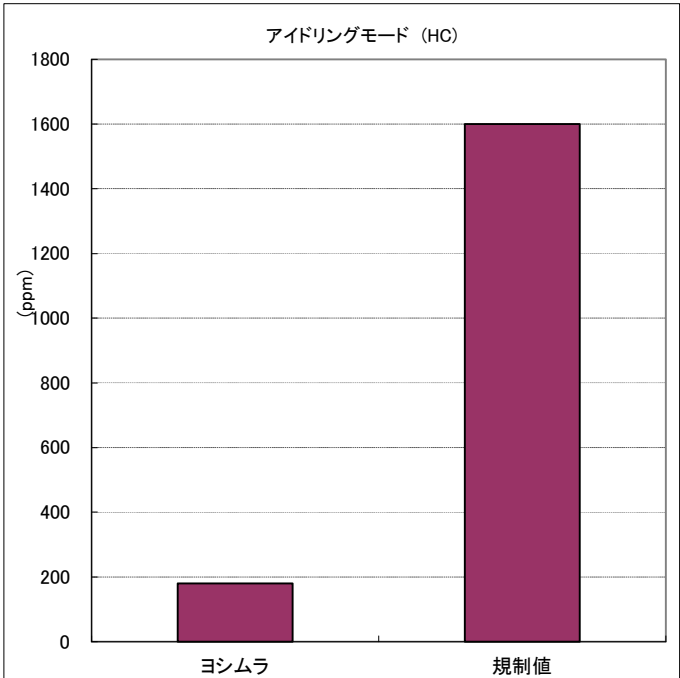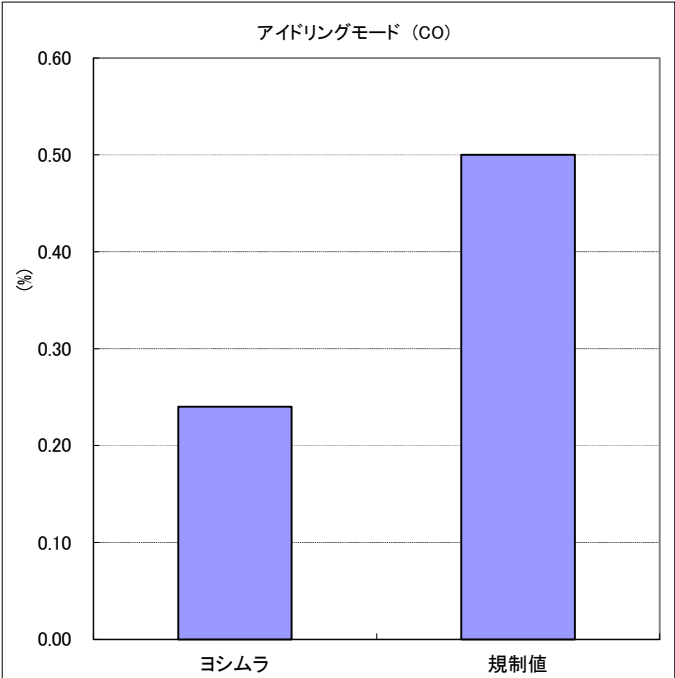

○騒音測定結果表

	ヨシムラ	法規制値
近接排気騒音(dB)	89	90
加速走行騒音(dB)	75	79

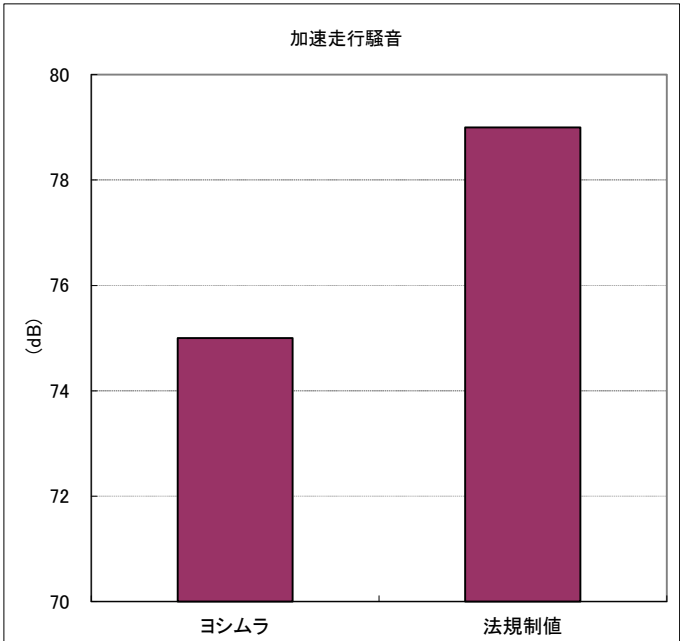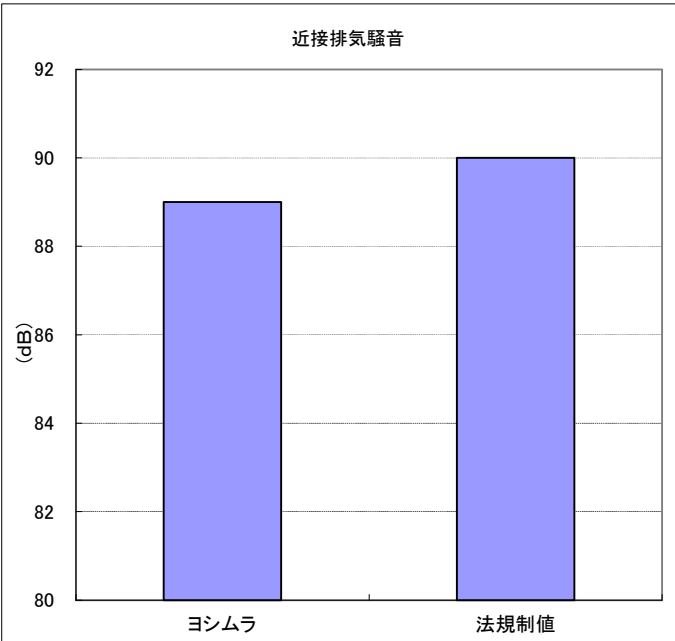

⚠重要

※マフラーが車体と干渉したままエンジン始動や走行を行うと、火災や転倒などの事故の原因になりますので、マフラーが干渉していないことを充分確認して下さい。また、どうしても干渉が避けられない場合や、走行中に干渉しているような場合は、直ちに使用を中止し、(株)ヨシムラジャパンのお問い合わせ窓口までご連絡下さい。

⚠危険

- ※エンジンを始動する際は、換気の良い所で行うこと。排気ガスにより、一酸化炭素中毒になる恐れがあります。
- ※エンジン始動時は排気口に手を出したりしないこと。排気ガス中に含まれるグラスウール等が目や手などに刺さる恐れがあります。
- ※エンジン停止時に空吹きをして止めた場合、マフラー内部に未燃焼ガスが溜まり、着火してテールエンドより炎を発する場合があります。テールエンドの先には引火しやすい物が無いことを確認してからエンジンを停止して下さい。発火した炎により引火し、爆発や火災が発生する恐れがあります。

⚠注意

- ※取付け、取扱いの不注意による返品は、固くお断り致します。
- ※製品に加工、改造などは絶対行わないで下さい。それらの場合の修理苦情等一切の責任を負いかねます。
- ※他メーカー製品との適合は行っておりませんので、本製品取付け、使用時に不具合が発生する恐れがありますが、それらの場合の修理苦情等一切の責任を負いかねます。

●キャタライズドサイクロンについて

※本製品はマフラー内部に触媒を搭載した”キャタライズドサイクロン”です。環境問題を考え、排出ガスを低減しつつ従来のDSCサイレンサーと同等の性能を発揮する環境型高性能マフラーです。

●ヨシムラサイクロンのメンテナンス

- ※走行中アフターファイアーが激しく鳴る場合は、エキゾーストパイプ・テールパイプ等の差し込み部に、市販のマフラー用液体ガスケット等を塗りシーリングを行って下さい。作業はエンジンが完全に冷えてから行って下さい。
- ※マフラーが砂や泥で汚れてしまった場合は、マフラーが冷えてから水洗い等で汚れを落として下さい。定期的に増し締めを行い、マフラー各部の点検(変形、キズ、車体との干渉等)を行って下さい。
- ※エンブレム等の色落ちの原因になりますので、パーツクリーナー又は有機溶剤等の使用はご遠慮下さい。マフラーの脱脂等には、中性洗剤を使用して下さい。
- ※サイレンサー内部の消音材は消耗品です。消音材が消耗すると音量増加のみでなく、出力の低下にもなります。消音材が消耗した場合は、リメイクサービスをご利用いただくことにより、長く安心してご使用いただけます。リメイク内容についてはお問い合わせ下さい。また、転倒などによる損傷の場合には、(株)ヨシムラジャパンに連絡の上、修理または損傷部品の交換等を行って下さい。

●2年保証について

- ※レーシングサイクロンを除く全ての一般公道用サイクロンは保証対象です。オンライン保証登録をして頂き、購入日を証明するレシート等を保管して頂くことにより、購入日から2年間の保証対象となります。
- ※登録方法につきましては右記のQRコードから又は下記のアドレスよりオンライン保証登録のご案内ページを参照して下さい。
- ※使用過程で発生した商品の変色・錆・塗装剥がれにつきましては、保証対象外となりますので予めご了承下さい。特に素材に鉄やアルミを使用した部分は、使用期間や走行距離にかかわらず錆が発生する場合があります。同様に塗装商品も使用期間や走行距離にかかわらず塗装剥がれが発生する場合があります。長く商品をご使用いただく為にメンテナンスが必要となりますが、ヨシムラジャパンでのリメイク/再塗装サービスもご用意しております。詳しくはヨシムラジャパンホームページをご覧ください。
- ※製品については慎重に品質管理を行っておりますが、万一不良・不都合がありましたら保証規定に従い保証対応を致しますので、お買い上げ店又は(株)ヨシムラジャパンまでお知らせ下さい。

保証登録のご案内



アフターサービスのご案内



オンライン保証登録のご案内 : <http://www.yoshimura-jp.com/products/online-warranty.php>

●「政府認証マフラー」について

- ※本製品は、騒音規制に適合するため「近接排気騒音」「加速走行騒音」を測定して法規制値をクリアし、公的認証機関の試験に合格した「政府認証マフラー」です。
- ※詳しくは、ヨシムラジャパン、販売店又はJMC A事務局までお問い合わせ下さい。

(株)ヨシムラジャパン 〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6748

マフラーリメイクのご案内

・マフラーリメイクのご案内 ▶



- ・マフラーに関する技術的なご質問、ご相談
- ・マフラーの修理や商品に関するご質問、ご注文

お問い合わせいただく際は、「商品名」「商品番号」「車種」「車両年式」「車両型式」をご確認の上、ご連絡下さい。

お問い合わせのご案内

