

Fender-Less kit

フェンダーレスkit (ナンバー取り付けステー)

[Part No.599-269-0001]

Applicable model 適用車種

KAWASAKI

“Z900RS”, “Z900RS SE”, “Z900RS CAFÉ”
ZR900C/E/K, ZR902A

Recommended Tools 使用推獎工具

- ・ヒートガン Heat gun

Specifications 仕様

License plate angle : 40 degrees or less
ナンバー角度 : 40度以下

Necessary parts 別途必要部品

- ・絶縁テープ Insulating tape

Part No. 品番	Description 品名	備考
599-217-1000	Rear Reflector Bracket	'26年以降の車両には必須
599-217-2000	Rear Camera Bracket set	'26年以降のSE車両には必要

Usage notes 使用上のご注意

- Be sure to read this manual carefully before starting the installation.
- This product is designed with stock rear tire. There is a risk of interference when installing tires larger than the stock size.
- Yoshimura Japan will not bear any responsibility for any losses caused by improper use or installation of this product.
- Do not use this product as a tie-down point or load hook. Doing so may damage the bracket or the vehicle.
- This manual must be retained until the product is scrapped.
- ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。
- 本製品は純正タイヤにて設計されています。純正指定タイヤより大きいタイヤを装着した際は製品と干渉する恐れがあります。
- 本製品の誤った使用や取り付けによって生じた損害については当社は一切その責任を負いません。
- 本製品の荷掛フックとしての使用は、故障の原因となりますのでお控えください。
- '26年以降車両に関しましては、サイドリフレクター装着が義務化された為、別途必要部品欄に記載のリアリフレクターブラケットを装着し、リフレクターを取付して使用してください。
- '26年以降SE車両に関しましては、ドライブレコーダーが装着された為、別途必要部品欄のリアカメラブラケット setを装着してください。
- この取扱説明書は、本製品が破棄されるまで確実に保管してください。

Safety precautions 安全上のご注意



WARNING 警告

It indicates potential hazards that may cause serious accidents.
反すると重大な事故の原因になります。

- Product installation must be performed by a person with appropriate qualifications or knowledge.
- Follow instructions on the instruction manual and service manual.
- Make sure all bolts and nuts are sufficiently tightened.
- Pull over the motorcycle if abnormal noise or troubles are detected.
- 製品の取り付けは適切な資格、知識を有する人が行ってください。
- 取り付けや点検は取扱説明書またはサービスマニュアルに記載の方法、要領に従ってください。
- ボルトやナットはサービスマニュアルに従い規定トルクで締め付けをしてください。
- 走行中に異音や部品の脱落などが発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止してください。



CAUTION 注意

It indicates potential hazards that may cause injury or product damage.
反すると傷害や製品損傷の原因となります。

- Cool down engine and muffler before installing or any other work on Yoshimura genuine parts.
- Make sure the Motorcycle is securely positioned on the sufficiently flat place.
- Wear gloves to prevent injury during installation.
- 製品の取り付けは、必ずエンジン・マフラーの冷間時に行ってください。
- 製品の取り付けは、平坦な場所で車両を十分に安定させて行ってください。
- 製品の取り付けは、グローブなどを着用し、製品のエッジ部に注意して行ってください。

About painting 塗装について


- This product is finished with a powder coating, and the surface of thread and rim of bolt hole might be rough finished or incomplete.
- It is not a defect from production procedure, and it is not covered by the warranty.
- 本製品は粉体塗装により塗装されています。
- 塗装工程上の必要により、ネジ部及び穴部周辺に多少の塗装荒れ、欠けなどが生じる場合がありますが、機能に問題はありません。
- 上記については工程上避けられない為、クレーム・保証の対象になりませんので予めご了承ください。

Set contents セット内容

No.	Part No. 品番	Description 品名	Qty. 数量
1	599-269-0011	Bracket,Base	1
2	599-269-0020	Mud-Guard-Plate	1
3	599-056-1020	Holder,License Plate	1
4	599-150-K010	Holder,Turn Signal	2
5	U70BG-LH-K1	LED License Lamp	1
6	599-D-63231	Reflector with Nut	1
7	904-019-1000	Sticker	1
8	599-060-0320	Grommet	2
9	406-002-2000	Harness Sub ASSY	1
10	443-000-1100	Heat Shrink Tube	2

No.	Part No. 品番	Description 品名	Qty. 数量
11	800-260-4015	SUS Cap Bolt M6x15	2
12	803-204-2008	SUS Button Bolt M4x8	2
13	803-K06-4012	SUS Button Bolt M6x12	2
14	803-208-5020	SUS Button Bolt M8x20	4
15	810-206-0000	Spring Washer M6	2
16	812-106-0000	Washer M6	2
17	820-006-1000	U Nut M6	2
18	820-008-1250	U Nut M8	4
19	831-002-0150	ZIP TIE 150	4

Installation 取り付け方法

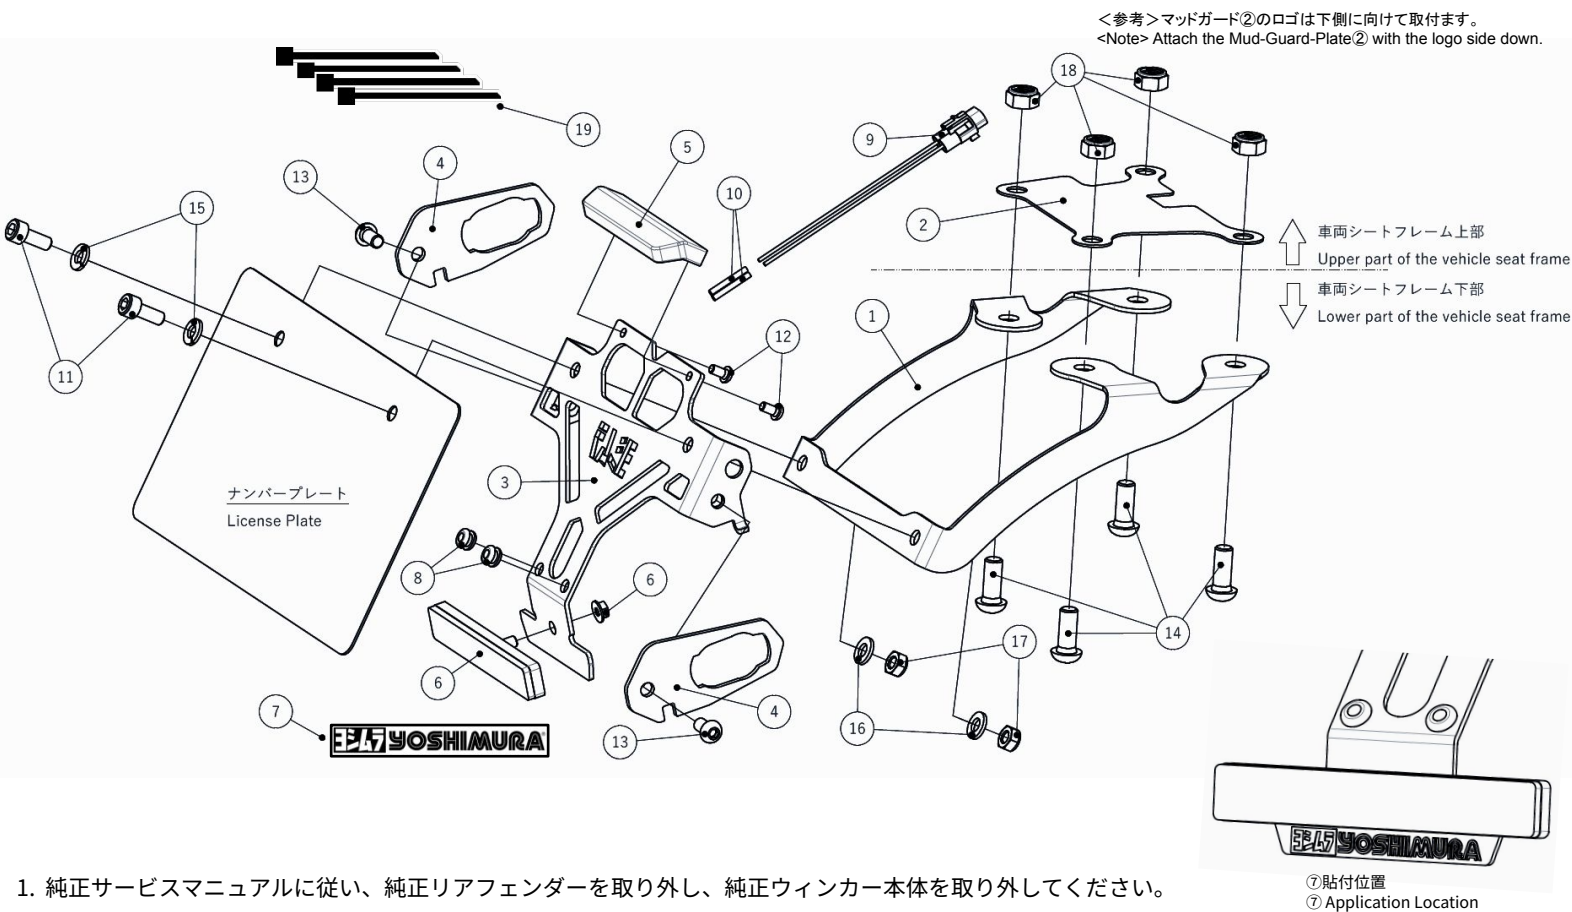

- 純正サービスマニュアルに従い、純正リアフェンダーを取り外し、純正ウィンカー本体を取り外してください。
 - 取り外した純正ウィンカー本体を、上記分解図④及び⑬を使用して、③に取り付けてください。
 - 次ページを参考にして⑤と⑨を⑩を使って接続してください。
 - その他の部品は、上記組立図を参照して取り付けてください。本取扱説明書に記載のない部品の締付トルクおよび組付方法は、純正サービスマニュアルに従ってください。各部品を仮組みした状態で車両へ取り付けると、比較的作業が容易です。
 - 配線作業完了後は、灯火類が正常に作動することを必ず確認してください。また、純正フェンダー開口部と配線の隙間は、水やほこり等の侵入を防ぐため、絶縁テープ等で保護してください。
 - 配線および組み付けが完了したら、取り外したシート等の部品を純正サービスマニュアルに従って取り付けてください。
 - エンジンを始動し、各部のボルト・ナットに緩みがないことを確認してください。
- Follow the OEM service manual to remove the stock rear fender and the stock turn signal housing.
 - Using the assembly diagrams ④ and ⑬ above, install the removed stock turn signal housing onto ③.
 - Refer to the next page and use ⑩ to connect ⑤ and ⑨.
 - Install the remaining parts by referring to the assembly diagrams above. For tightening torques and assembly methods of parts not listed in this owner's manual, please follow the OEM service manual. The work is relatively easier if you install the parts onto the vehicle after pre-assembling them.
 - After completing the wiring work, be sure to verify that the lights and indicators are functioning properly. Also, protect the gap between the wiring and the opening in the stock fender with electrical tape or similar material to prevent the ingress of water, dust, and other contaminants.
 - Once wiring and assembly are complete, reinstall the removed parts, such as the seat, in accordance with the OEM service manual.
 - Start the engine and check that all bolts and nuts are tight.

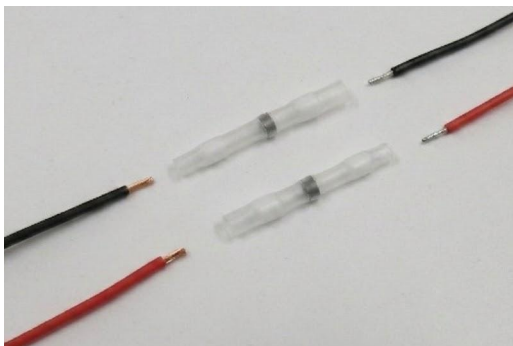


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

1. Fig.1のように、接続する両配線（サブハーネスASSY配線とナンバー灯側の配線）の先端の被覆を剥き、導体部の長さを5mm程度に揃えてください。
2. 先端の被覆を剥いた配線（同色）を双方からチューブに差し込んでください。
3. 配線同士を突き合わせ、チューブ中央のはんだリング位置に導体部分を交差させます。
4. Fig.2のように、ヒートガンなどを使用し収縮チューブを均等に加熱してください。はんだが溶融して導線同士が接続されると同時に、チューブが収縮します。
5. チューブ中央のはんだリングが溶融していることを確認してください。
6. Fig.3のように両端の接着剤が溶け出し、配線の被覆部に密着していることを確認してください。

※本製品を加熱する際は、ヒートガンなどの適切な加熱工具をご使用ください。

ライターなどの直火による加熱は、チューブの焦げや変形、はんだの不均一な溶融、ならびに配線被覆の損傷を招くおそれがありますので、使用はお控えください。

1. As shown in Fig. 1, strip the insulation from the ends of both wires to be connected (the sub-harness assembly wire and the license plate light wire) and trim the conductor lengths to approximately 5 mm.
2. Insert the stripped wires (of the same color) from both ends into the heat-shrink tubing.
3. Align the wires end-to-end and cross the conductors at the solder ring in the center of the heat-shrink tubing.
4. As shown in Fig. 2, use a heat gun or similar tool to heat the heat-shrink tubing evenly. The solder will melt, connecting the wires, and the tubing will shrink at the same time.
5. Confirm that the solder ring in the center of the tubing has melted.
6. As shown in Fig. 3, confirm that the adhesive at both ends has melted and is adhering tightly to the wire insulation.

※When heating this product, please use an appropriate heating tool such as a heat gun.

Do not use open flames, such as lighters. Doing so may cause the tubing to burn or deform, result in uneven solder melting, or damage the wire insulation.

If any failure is found, please stop installing and using, notify Yoshimura Japan through the selling dealer. Please note that Yoshimura Japan does not take any responsibility or liability for any damage or loss caused through using this product.

製品に不具合のある場合は取り付け及び使用を中止し、
(株)ヨシムラジャパンまでご相談下さい。
尚、本製品の使用に起因する損害については当社はその責任を一切負いません。

Yoshimura Japan Co., Ltd.
6748 Nakatsu, Aikawa-machi, Aiko-gun, Kanagawa-pref.
243-0303 Japan

(株)ヨシムラジャパン
〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6748
お問い合わせ：
<https://www.yoshimura-jp.com/contact/inquiry>

